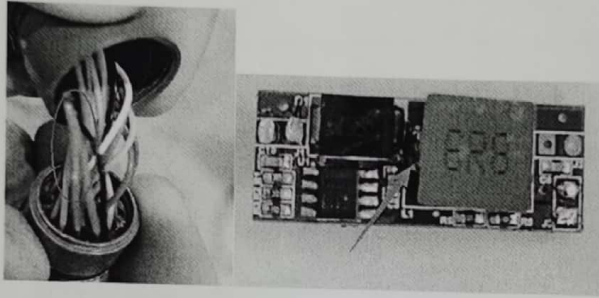
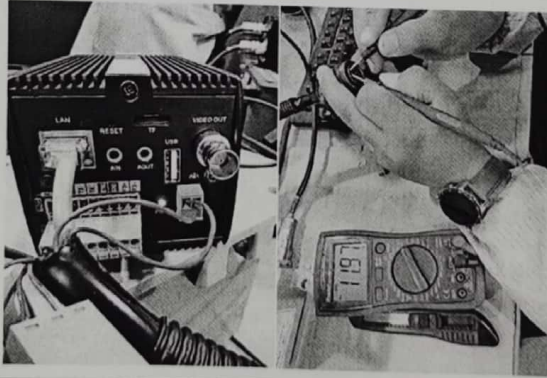



护栏摄像云台返修报告

名称: 护栏摄像云台	S/N: 2020030265
返修单位: 北京铁科英迈技术有限公司	返修日期: 2020.06.29
故障描述: 设备加电摄像机后电源指示灯不亮, 摄像机无法正常工作	
故障确认: 云台 12V 电源输出无电压导致摄像机加电指示灯不亮。经检查发现 12V 电源线外皮有裸露; 1、通电用万用表测量上部 12V 电源线, 测得输出电压为 1V; 2、拆机后, 检查云台内部 DC12V 模块电路, 发现输出电感烧坏, 导致输出电压低;	
	
解决方案: 1、更换烧损供电电路板后, 测试功能正常、电源电压正常; 2、装配前对各电路板及模块做好检查, 避免出现类似问题; 3、装配完成后, DC12V 输出线路, 带模拟负载老化运行 72 小时, 避免设备带故障出厂;	
	
是否解决:	已解决
检测人: 01	日期: 2020.07.03
交货负责人:	收货负责人: 
日期:	日期: 